


FAST-SC-GT Connector

Hướng dẫn lắp đặt Fast connector (drop cable)


Chú ý: Trong suốt quá trình chuẩn bị, sợi quang gãy có thể gây tổn thương cho mắt và cơ thể, luôn mang kính bảo vệ mắt và xử lý sợi quang đúng cách.

1. Phụ kiện:

FAST SC connector bao gồm những phụ kiện sau:

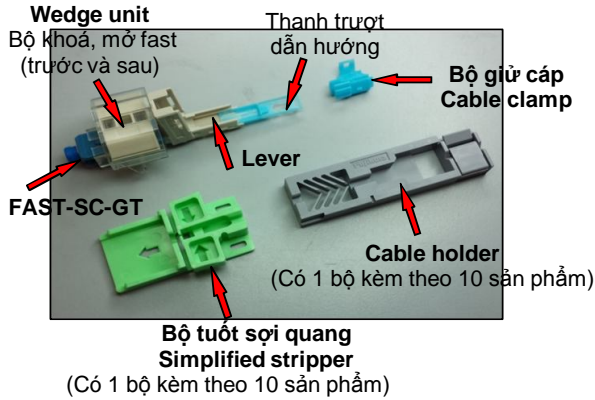

2. Dụng cụ nên có:

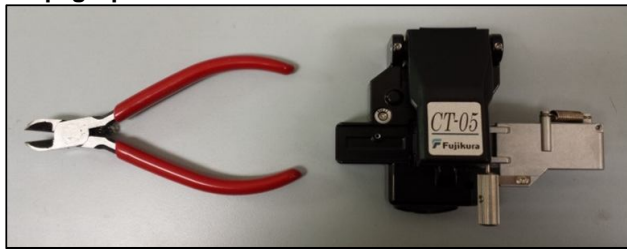

Kềm cắt


Dao cắt (CT-05/30)

Chú ý: Nếu không có các dụng cụ này, cần đảm bảo sợi quang phải được tuốt và cắt đúng chiều dài quy định



3. Quy trình thi công:

3.1. Chuẩn bị sợi cáp:

3.1.1. Cắt bỏ sợi gia cường và vỏ ngoài sợi cáp.

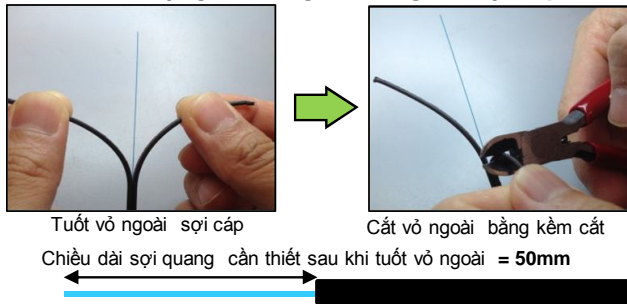


3.1.2. Gắn sợi cáp vào bộ giữ cáp:

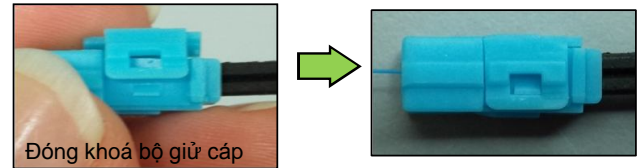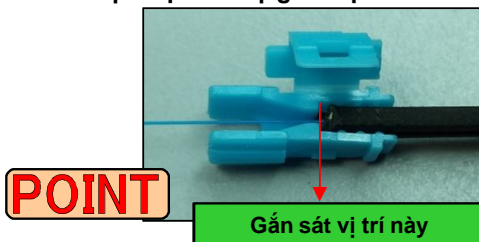

3.2. Chuẩn bị sợi quang:

3.2.1. gắn sợi cáp vào cable holder và tuốt sợi quang:

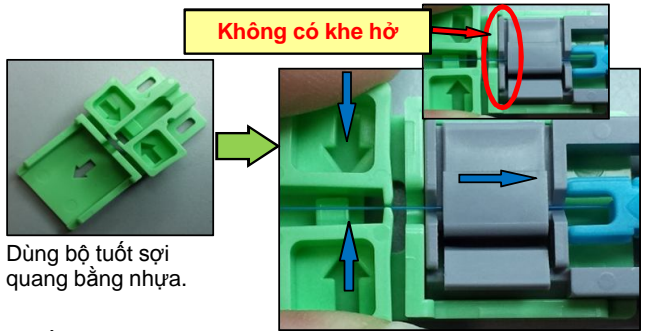

① gắn cable holder vào bộ tuốt sợi quang không có khe hở.

② Bóp nhẹ bộ tuốt và giữ chắc cable holder


③ Kéo cable holder về bên phải.

Chú ý: Bộ tuốt sợi quang phải được vệ sinh sạch sau mỗi lần sử dụng.



3.2.2. vệ sinh và khay kiểm tra sợi quang

Vệ sinh sợi quang bằng giấy thấm cồn, khay cong sợi quang chạm, một góc 60° theo chiều lên-xuống, trái-phải mỗi bên 3 lần.

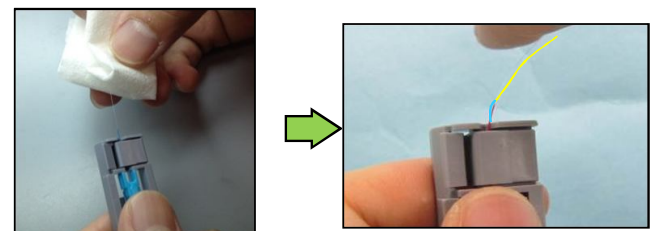


3.2.3. Cắt sợi quang






Cắt sợi quang

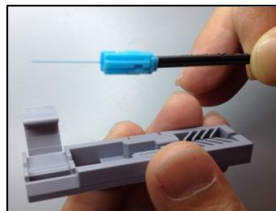

Lấy sợi cáp ra khỏi cable holder

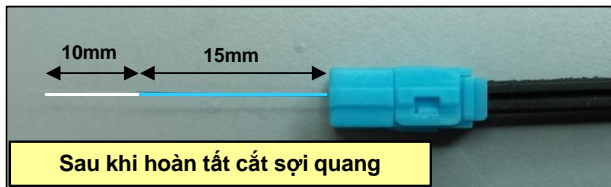


Sau khi cắt sợi quang, có thể kiểm tra lại chiều dài sợi quang.


Chú ý : nếu chiều dài sợi không giống như trên, kết nối Fast sẽ không tốt

3.3. Chuẩn bị kết nối:



3.3.1. Chuẩn bị connector & xò fiber

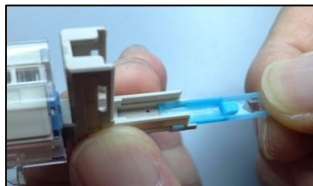


Kiểm tra thanh trượt dẫn hướng phải kéo hết ra.

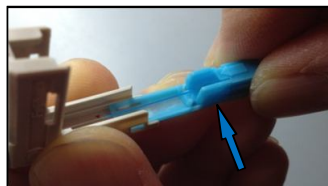

Gắn bộ giữ cáp (cable clamp) vào thanh trượt dẫn hướng

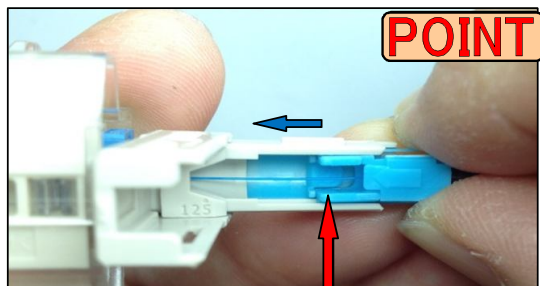
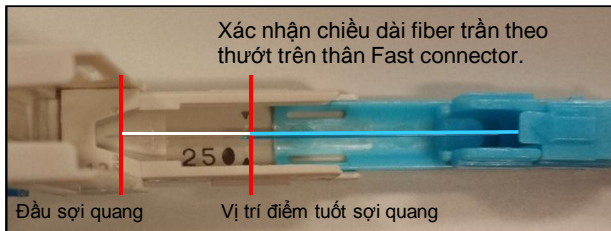


Đẩy sợi quang vào bằng cách đẩy đồng thời thanh trượt và bộ giữ cáp.

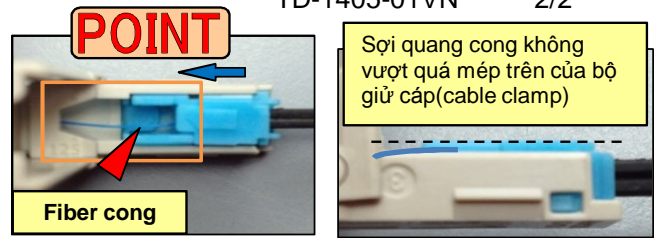

「Không cong」 「Cong quá nhiều」 có nghĩa là kết nối sai
⇒ Phải tháo ra làm lại từ đầu!

3.3.2. Tháo bộ che khoá:

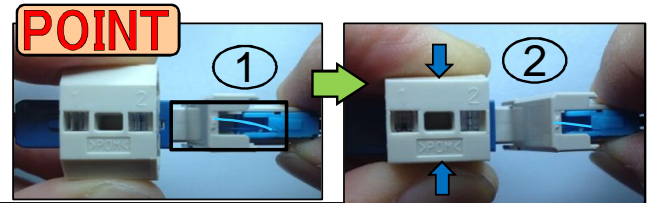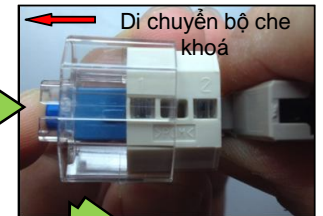

① Khi sợi quang ở trạng thái cong đúng yêu cầu

② Bóp nhẹ 2 bên hông của bộ khóa

3.3.3. Đóng khoá đuôi cáp

